

四、松下组合音响故障速查

1. 松下 450 型组合音响

故障现象	故障原因及部位
开机保护，显示“F161”。	功放模块的功放管都有虚焊点。

2. 松下 RQ-523DS 型组合音响

故障现象	故障原因及部位
左、右声道均无声。	功放集成电路。HA1329 内部损坏。

3. 松下 CH-900 型组合音响

故障现象	故障原因及部位
CD 托盘进仓后，唱盘不转。	滑动加载电机电刷接触不良。
按出盘/进盘钮时，显示屏指示正常，但托盘不动作。	驱动电路。IC709 损坏。
	托盘电机的整流子与电刷严重锈蚀。



故障现象	故障原因及部位
放数分钟后,即保护停机。	功放风扇电机的整流子间隙有积碳。

4. 松下 CH-950 型组合音响

故障现象	故障原因及部位
右声道无声,左声道声音正常。	前置放大电路。IC201 内部损坏。
	微处理器 IC601 内部损坏。
放音、放唱、收音均无声。	稳压电路。Q702 内部损坏。
	稳压电路。电阻 R702 内部开路。

5. 松下 G-9800 型组合音响

故障现象	故障原因及部位
有时有显示,操作功能正常,有时全无。	稳压器 IC11 内部特性不稳定。

